



CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ FL

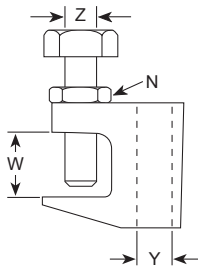

Approvals

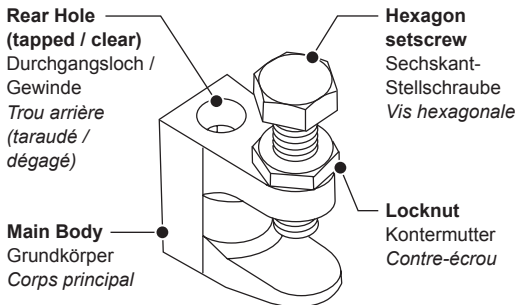

*M10 and M12 only
*M10 und M12 nur
*M10 et M12 seulement

Product Code Artikelnummer Code Produit		Clear Hole Ø Loch Ø Lisse trou Ø	Tapped Thread Mit Gewinde Taradé Tige filetée	Clamping Thickness Klemmbereich Épaisseur de serrage	Setscrew Stellschraube Vis	Torque Anziehmoment Couple	
Clear Mit Bohrung Lisse	Tapped Mit Gewinde Taradé	Y mm	Y	W mm	Z	Z Nm	N Nm
FL106D	FL106T	7	M6	3 - 17	M8	8	11
FL108D	FL108T	9	M8	3 - 17	M8	8	11
FL210D	FL210T	11	M10	3 - 19	M10	8	22
FL312D	FL312T	13	M12	3 - 23	M10	8	22
FL412D	FL410T	13	M10	3 - 28	M10	8	22

Product Code		Clear Hole Ø	Tapped Thread	Clamping Thickness	Setscrew*	Setscrew	Locknut
Clear	Tapped	Y	Y	W	Z	Z ft lb	N ft lb
LFL037C	LFL037T	7/16"	3/8"	1/8" - 3/4"	M10 (3/8")	6	16
LFL050C	LFL050T	1/2"	1/2"	1/8" - 7/8"	M10 (3/8")	6	16

* Metric setscrew supplied. * Sechskant Stellschraube inklusive. * Vis d'installation métrique fournie.

For safe working loads refer to www.Lindapter.com

Bitte entnehmen Sie die zulässigen Betriebslasten unserer Internetseite www.Lindapter.de

Pour les charges maximum applicables se reporter au www.Lindapter.fr







Lindsay House, Brackenbeck Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 2NF, England
Tel: +44 (0) 1274 521444 | Fax: +44 (0) 1274 521130 | www.Lindapter.com

CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ FL

Ref: FL_APPR18



Installation / Montage

1. Slide FL onto beam flanges and tighten the setscrew to the recommended torque. Guideline: tighten the setscrew finger tight and then apply a further quarter turn (90°) with spanner.
2. Tighten the locknut to the recommended torque.


Note: On tapered flanges the cup point setscrew has to grip on the inside of the flange.

1. Den FL auf den Träger schieben und unbedingt mit dem empfohlenen Anziehmoment montieren. Als Faustregel gilt: Die Schraube handfest vormontieren und dann mit einem Schraubenschlüssel 1/4 Umdrehung (90°) anziehen.
2. Die Mutter mit dem empfohlenen Anziehmoment kontern.

Wichtiger Hinweis: Bei Schrägflanschprofilen muss die Ringschneide der Schraube immer auf der geneigten Flanschseite greifen.

1. Faire glisser FL sur l'aile de la poutelle et serrer la vis au couple recommandé. Recommendations : serrer la vis à la main et ensuite la faire tourner d'un quart de tour (90°) à l'aide d'une clé.
2. Serrer le contre-écrou au couple recommandé.

Note : Sur les ailes inclinées, la vis de pression à bout cuvette doit serrer l'intérieur de l'aile.

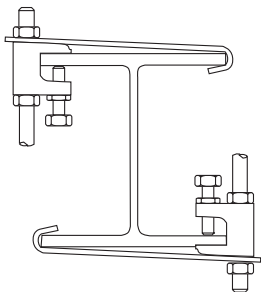

To comply with VdS approval on applications supporting pipework above 65mm bore, the additional safety strip must be used. This style safety bracket can also be used on tapered flanges.

Bei der Befestigung von Rohren größer als DN65 ist gemäß der VdS-Zulassung eine Sicherungsglasche zu verwenden. Montage kann in dieser Anordnung auch an geneigten Flanschen erfolgen.

Pour être conforme à la norme VdS pour les tuyauteries de diamètre supérieur à 65 mm nominal le crochet de sécurité doit être installé. Le genre de support de sécurité s'adapte également sur des fers à ailes inclinées (IPN/UPN).